

EcoConsult Varmepumper

Admin

Alarmkoder

Produsent	Feilkode	Tekst	Feiltid	Driftsmulighet	Tiltak
Panasonic	F11	Innedel blir ej varm	3 min		4 vægsventil
Panasonic	F17	Innedel i stanby fryser	3 min		Kontroll av expansionsventil. Kontroll av føler innedel
Panasonic	F90	Høg spenning i kort utedel	4 gånger innom		Byt kort utedel
Panasonic	F91	Feil på køldmediumkrets	2 gånger innom 20 min		Inget køldmedium eller Stengd 3 veis kran.
Panasonic	F93	Kompressor defekt			Byt kompressor eller kort utedel
Panasonic	F96	Kretskort for varmt i utedel	4 gånger innom 20 min		Dårlig med køldmedium Kretskort utedel
Panasonic	F97	Kompressor skydd	4 gånger inom 10min		Dårlig med køldemeium eller krteskort utedel
Panasonic	F98	Amper skydd	3 gånger inom 20 min		Før mycket køldmedium
Panasonic	F99	Amper skydd i utedel	7 gånger i følge		Kretskort utedel Kopressor
Panasonic	H00	Alt Ok			Nyt temperaturen.

29.10.08

Panasonic	H11	Kommunikations fel emellan innedel och utedel.	1 min efter start	Inndelens flæktmotor	Kabel emellan innedel-utedel. Kretskort innedel eller utedel.
Panasonic	H12	Feil på kapasitet	2 min efter tilslagen strøm		Kontroll av effekt innedeler mot utedel
Panasonic	H14	Feil på føler innedel	5 Sek		Byte av føler
Panasonic	H16	Strømpeak i kort utedel	5 sek		Bytt av kretskort
Panasonic	H19	Innedel vifte sitter fast	7 ganger etterhverandre		Viftemotor + kretskort inne
Panasonic	H23	Feil på føler innedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H24	Feil på føler innedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H27	Feil på føler utedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H28	Feil på føler utedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H30	Defekt hetgas føler utedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H32	Defekt føler radiator utedel	5 sek		Byte av føler
Panasonic	H33	Feil netspenning			Kontroll av nett
Panasonic	H34	Feil på følger utedel			Bytte av føler
Panasonic	H35	Feil på dreispumpe	3 ganger på 10 sek		-Blokerad drems - Flotør sitter fast - Dremsmotor defekt
Panasonic	H36	Feil på hetgas	5 sek		Byte av føler

		føler utedel		
Panasonic	H37	Feil på veskeføler utedel	5 sek	Byte av føler
Panasonic	H38	Feil innedel på utedel	Umiddelbart	Kontroll av effekt inne/ute
Panasonic	H39	Feil på anslutning av rør på utedel		Byt røranslutning A= rør A=kabel
Panasonic	H50	Feil på ventilations motor innedel	7 ganger i føljd	Ventilationsmotor Eller kretskort innedel
Panasonic	H51	Støvsugare innedel defekt	2 ganger i føljd	Byte av støvsugare innedel
Panasonic	H52	Grænsbrytare max		Kretskort innedel
Panasonic	H97	Defekt viftemotor utedel	2 ganger innom 30 min	Viftemotor utedel Kretskort utedel
Panasonic	H98	Innedel før varm		Rengør filter innedel Kontroll av luftfløde
Panasonic	H99	Fryskydd innedel		Dårligt med køldmedium Smutsiga filter